

Tips & Tricks

2LA dreht nur bis 6000 U/min

Wirkung:

Zunächst unrunder Lauf bei Drehzahlen grösser 9000 U/min

Successive Verschlechterung der Laufeigenschaften bis zu unrundem Lauf ab 5500 U/min. (9 Monate mit 10000 km)

Ursache:

Defektes Pickup (deutsch "Impulsspule" laut WHB, Bauteil Nr. 22)

weitere technische Details [hier auf Seite 8-174ff](#)

Fehlerdiagnose:

Messung Widerstand des Bauteils, Soll 135-165 Ohm >> Ist 85 Ohm

Derzeit eingebaut neue Impulsspule 3LE (andere Stecker, gleiche elektrische Eigenschaften)

Eindeutige ID: #1036

Verfasser: Michael

Letzte Änderung: 2008-05-21 14:58